

Экспертиза по стяжке полов

Экспертиза по стяжке полов[]

Наличие в теле стяжки маяков, которые по завершению работ по стяжке необходимо было удалить, а также восстановить целостность поверхности стяжки тем же составом (табл. 8.2 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»)[[]]

стяжка, полоть, актуализировать, редакция, снп, отклонение, допустимый, поверхность, пола, составить[[]]

- по стяжке полов:

- наличие в теле стяжки маяков, которые по завершению работ по стяжке необходимо было удалить, а также восстановить целостность поверхности стяжки тем же составом (табл. 8.2 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»);

- наличие просветов между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента стяжки пола, которые составили от 3-4 мм (при допустимых отклонениях не более 2 мм);

- отклонения плоскости элемента от горизонтали составили 0,5-0,7 % (при допустимых отклонениях не более 0,2 %);

- толщина стяжки местами не превышает 15 мм при минимальной толщине относительно нижележащего подстилающего слоя, которая должна быть не меньше 35-40 мм (требования п. 8.7 СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменением №1)»);

- наличие трещин, которые могли быть вызваны не уплотнением нижележащего слоя (керамзита) (требования п. 9.1 СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменением №1)»);

- применение на объекте сыпучего звукоизоляционного материала крупностью (фракцией) 25-30 мм (при максимально допустимой крупности (фракции) от 0,15 до 20 мм);

- грани углов пересекающихся плоскостей (включая грани пересечения полов, а также стен и полов) отделаны нечетко;